



Firmware in den PIC mit Terminal - Programm einspielen  
NWT-500 noch nicht einschalten!  
Jp1 schließen  
hyperterm.exe start


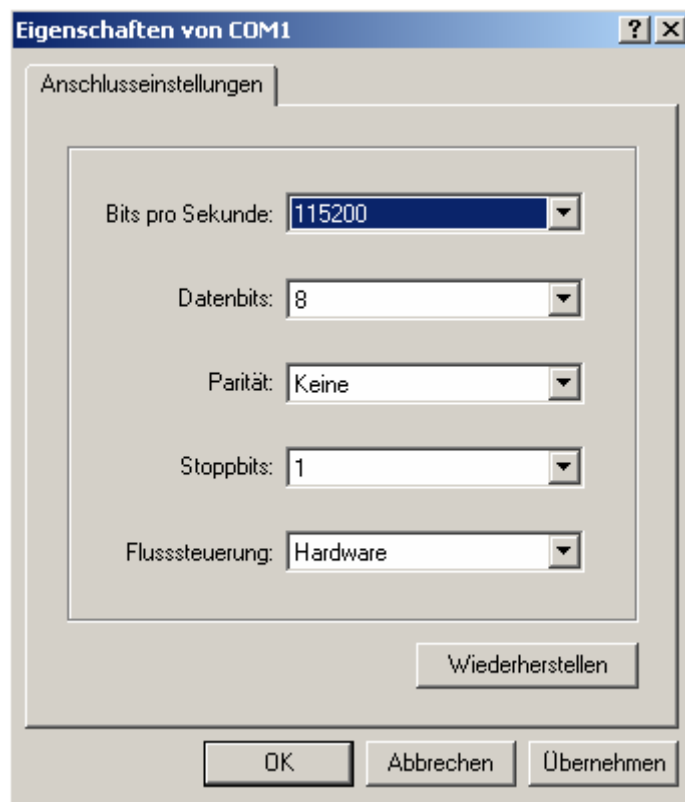


"OK" bestätigen

NWT-500 einschalten  
Im Terminal meldet sich der NWT-500 mit "NWT7"

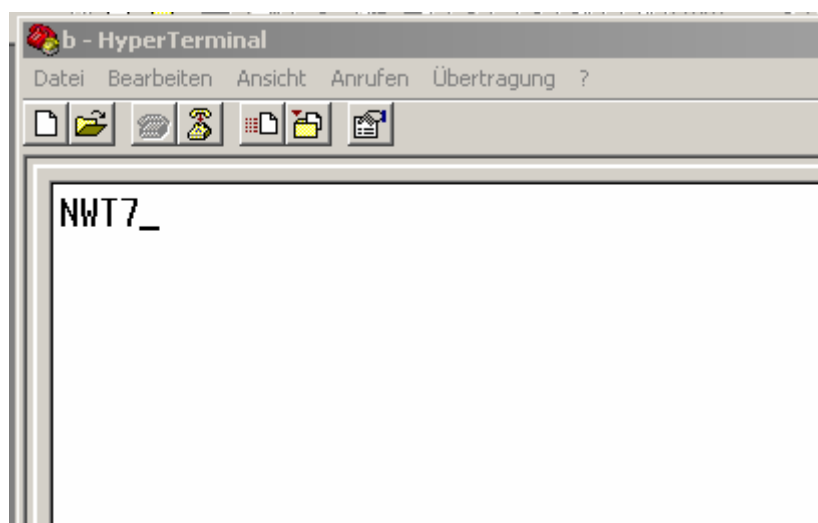


**Fortsetzen wie auf Bild**

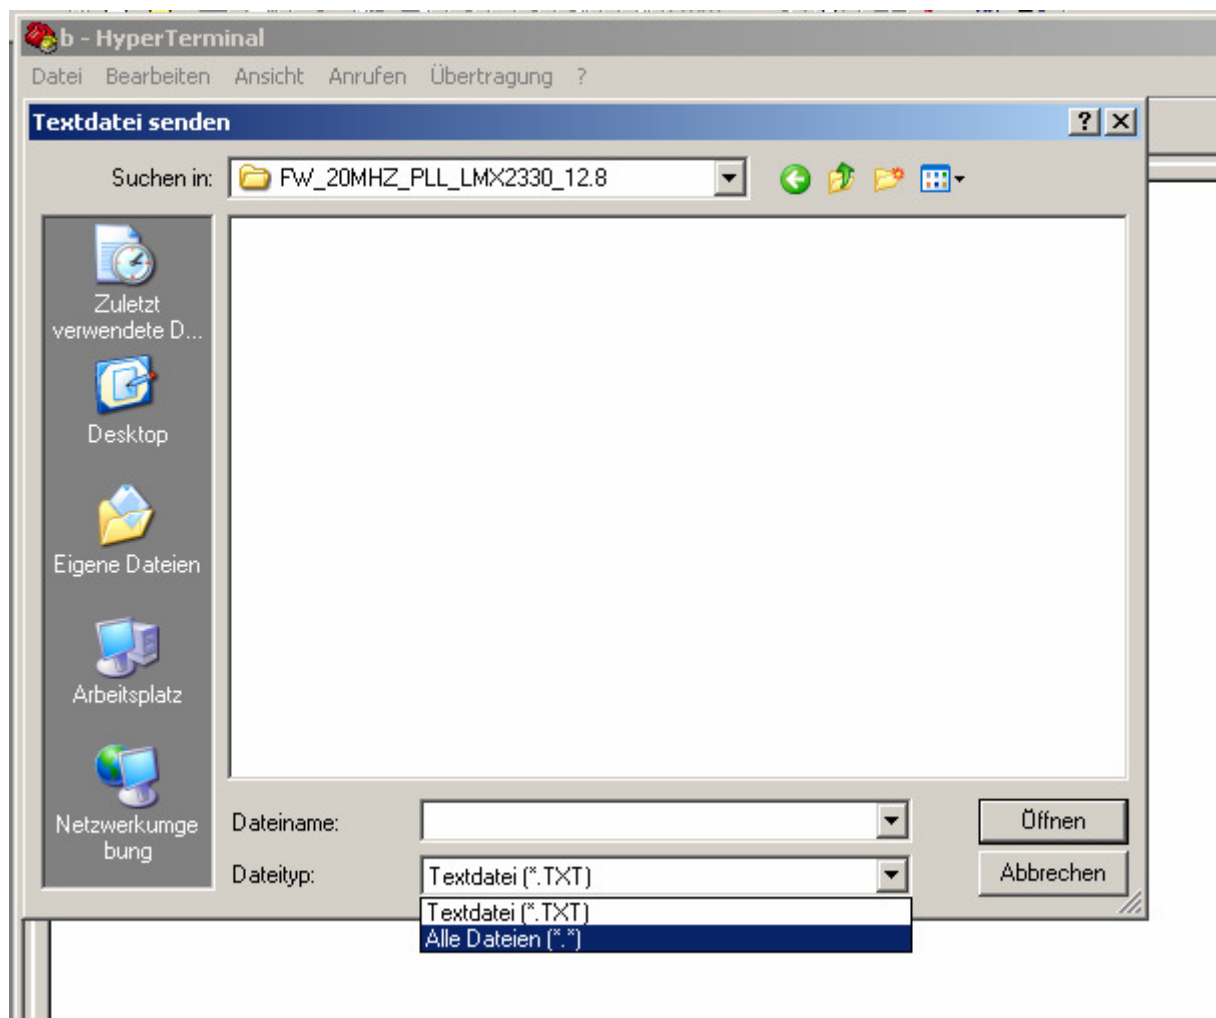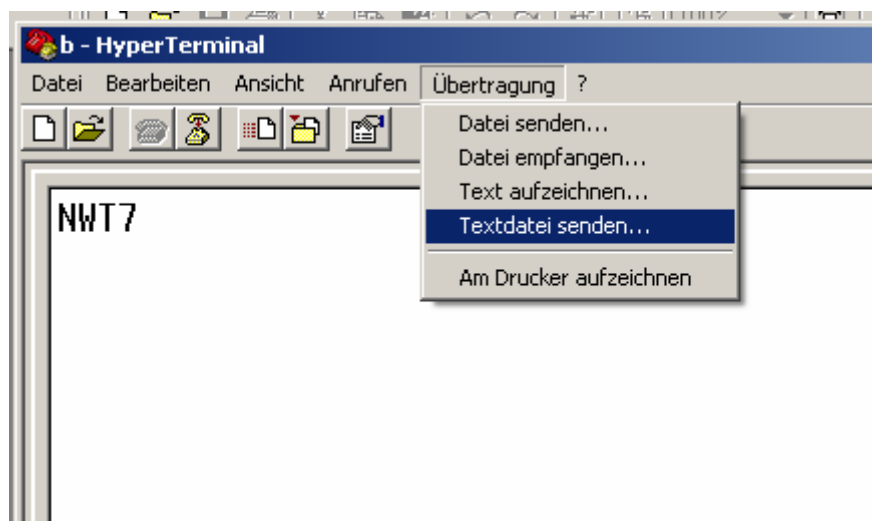


**“Öffnen”**

**Ab V1.06 mit der PLL LMX2330 diese Datei “hfm91\_v2330\_20A.hex” öffnen**

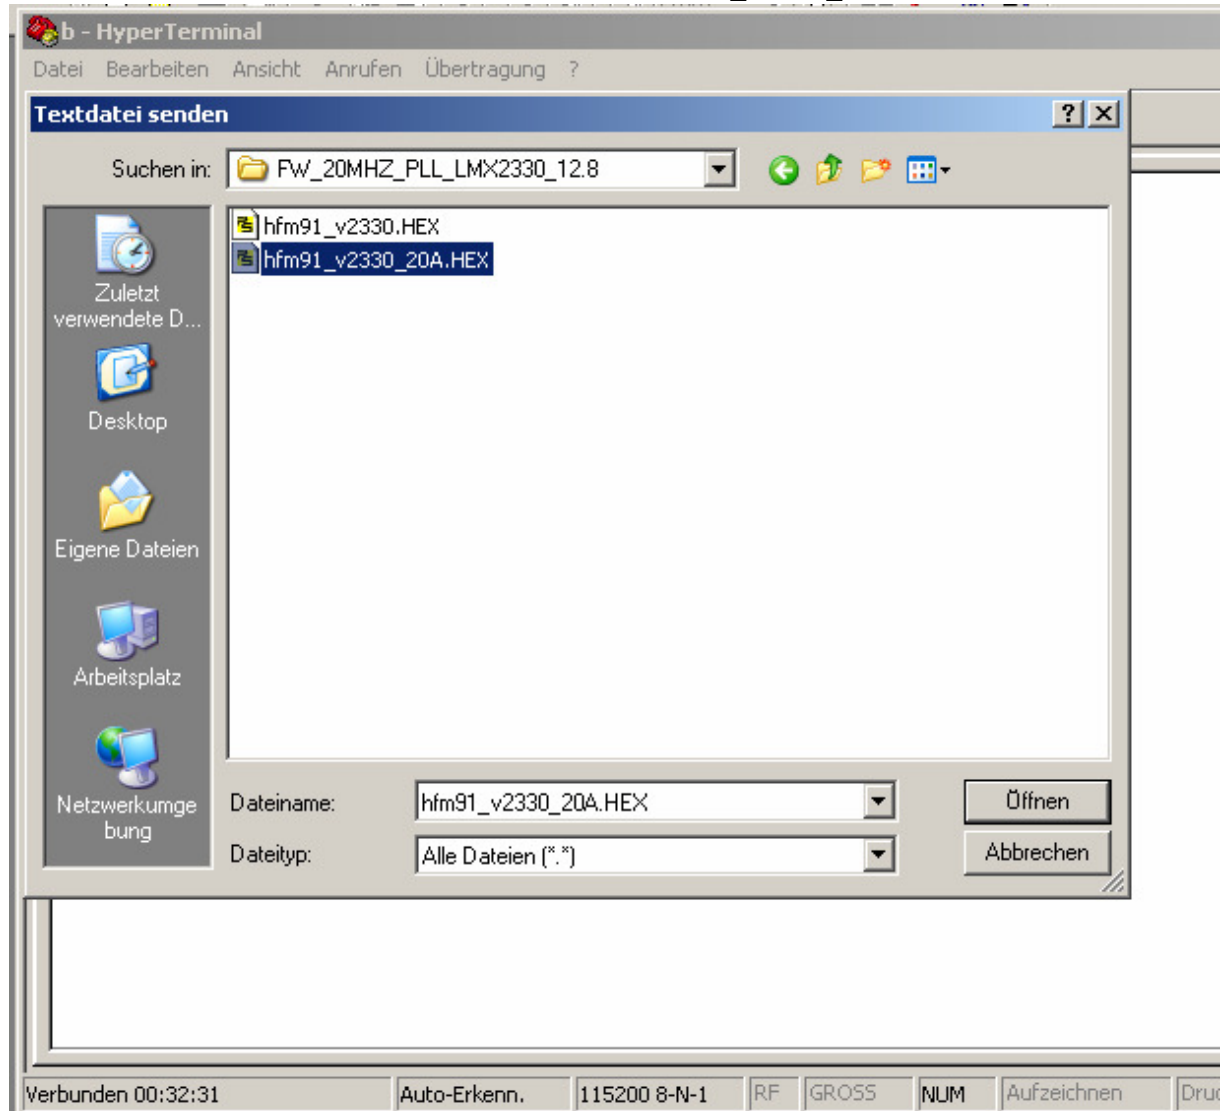

**“Öffnen”**

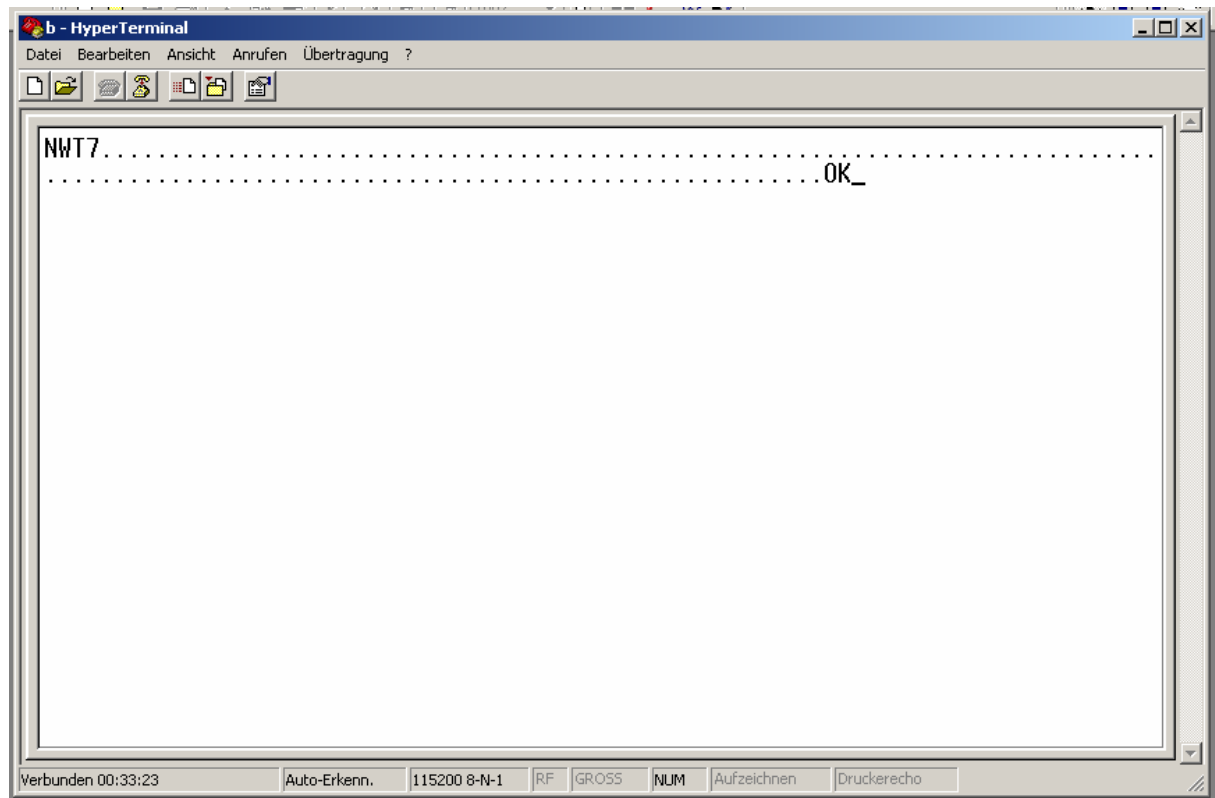

Wenn Übertragung fertig ist (OK)

**NWT-500 ausschalten**

**JP1 öffnen (Jumper entfernen)**

**Nun ist der NWT-500 betriebsbereit!**